

光电/接触型转速表

型号 DT-2858

目 录

1. 特性.....	1
2. 规格.....	1
3. 面板说明.....	3
4. 光电测量程序.....	4
5. 接触测量程序.....	4
5.1 转速测量.....	4
5.2 线速度测量.....	5
6. 记忆功能.....	5
7. 更换电池.....	6

1. 特性

- *一表多用。一台仪表既可用作光电型转速表,进行非接触转速测量(r/min);又可用作接触型转速表进行转速和线速度测量(m/min,ft/min)的接触测量。
- *数字显示,无视差。
- *测量范围宽,分辨率高。
- *自动记忆测量期间的最大值、最小值及最后一个测量值。
- *结构坚固、精致,携带方便。整机采用经久耐用的先进电子元器件;外壳采用重量轻而坚硬的ABS塑料,造型美观大方,使用方便。

2. 规格

显示器:5位10mm液晶显示屏

测试范围:

光 电 2.5~99,999 转/分(r/min)
接 触: 0.5~19,999转/分(r/min)
线速度: 0.05~1999.9米/分钟(m/min)
 0.2~6,560英尺/分钟(ft/min)

分辨率:
转速: 0.1 转/分(0.5~999.9转/分)

 1转/分(1000转/分以上)

线速度: 0.01米/分(0.05~99.9米/分)
 1米/分(100米/分以上)

3. 面板说明



图1

3

3-8功能选择键
3-9锥形转速适配器
3-10漏斗形转速适配器
3-11线速度轮
3-12电池盖

4. 光电测量程序

- 4.1 将接触转速适配器3-2取下。
- 4.2 按下记忆键的同时,轻按功能选择键,点亮“PHOTO”指示灯。
- 4.3 将反光纸贴在待测物体上,按下测量按钮,将可见光束对准目标,当反光纸通过光束时,监视灯亮。
- 4.4 待显示值稳定时,释放测量按钮,此时无显示,但测量期间的最大值、最小值和最后一个显示值自动记忆在仪表中。
- 4.5 若被测转速小于 60 转/分建议均匀地多贴上几张反光标记,此时读数值除以反光标记的个数即可得到实际转速值。应注意非反射面积必须比反射面积要大,若被测物体表面反光,建议涂些黑漆后再贴上反光纸。在贴上反光标记之前,转轴表面必须干净、平滑。

5. 接触测量程序

- 5.1 转速测量
 - A. 按下记忆键的同时,轻按功能选择键,点亮“CONTACT”指示灯。

4

7. 更换电池

- 7.1 当电池电压约 5V 时,显示器右边将出现电池符号,需要更换电池。
- 7.2 打开电池盖,取出电池。
- 7.3 依照电池盒上标签所示,正确地装上电池。
- 7.4 如果在很长一段时间内不使用该仪表,请将电池取出,以防电池腐烂而损坏仪表。


B.按下测量按钮,并将适配器顶在旋转转孔的中心,当读数稳定时,释放测量按钮

5.2 线速度测量

- A. 按下记忆键的同时,轻按功能选择键,点亮“m/min”(SURFACE SPEED)指示灯或“ft/min”(SURFACE SPEED)指示灯。
- B.按下测量按钮,并将线速度轮压紧在待测物体上同步转动,当读数稳定时,释放测量按钮。

6. 记忆功能说明

当释放测量按钮时显示器无任何显示,但测量期间的最大、最小值及最后一个测量值(如图2所示)都自动储存在仪表中。只要按下记忆按钮,测量值就显示出来,先显数字后显示英文符号,交替显示。其中“UP”代表最大值、“dn”代表最小值“LA”代表最后一个值。每按一次按钮,则显示另一个记忆值。(见图2)

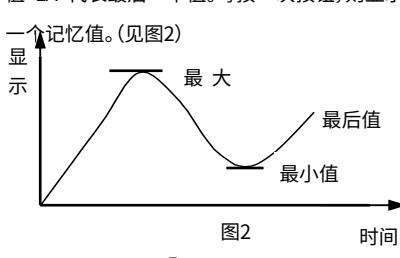

5

6