

# 光电/接触型转速表

型号 DT-2856

## 目 录

1. 特性	1
2. 规格	1
3. 面板说明	3
4. 光电测量程序	4
5. 接触测量程序	4
6. 记忆功能	5
7. 更换电池	6

### 3. 面板说明



图1

- 3-1 接触转速适配器  
3-2 轴环  
3-3 监视灯  
3-4 显示器  
3-5 测量按钮  
3-6 记忆按钮  
3-7 电池盖

3

### 4. 光电测量程序

- 将接触转速适配器3-1取下。
- 将反光纸贴在待测物体上,按下测量按钮,将可见光束对准目标,当反光纸通过光束时,监视灯亮。
- 待显示值稳定时,释放测量按钮,此时无显示,但测量期间的最大值、最小值和最后一个显示值自动记忆在仪表中。
- 若被测转速小于 60 转/分建议均匀地多贴上几张反光标记,此时读数除以反光标记的个数即可得到实际转速值。应注意非反射面积必须比反射面积要大,若被测物体表面反光,建议涂些黑漆后再贴上反光纸。在贴上反光标记之前,转轴表面必须干净、平滑。

### 5. 接触测量程序

- 将接触转速适配器3-1装上。
- 按下测量按钮,并将适配器顶在旋转转孔的中心,当读数稳定时,释放测量按钮。
- 待显示值稳定时,释放测量按钮,此时无显示,但测量期间的最大值、最小值和最后一个显示值自动记忆在仪表中。

4

### 1. 特性

- \* 一表多用。一台仪表既可用作光电型转速表,进行非接触转速测量( r/min);又可用作接触型转速表进行接触转速测量。
- \* 数字显示,无视差。
- \* 测量范围宽,分辨率高。
- \* 自动记忆测量期间的最大值、最小值及最后一个测量值。
- \* 结构坚固、精致,携带方便。整机采用经久耐用的先进电子元器件;外壳采用重量轻而坚硬的ABS塑料,造型美观大方,使用方便。

### 2. 规格

显示器:5位10mm液晶显示屏

测试范围:

光电:2.5~99,999 转/分( r/min)  
接触:2.5~19,999转/分( r/min)

分辨率:

0.1转/分( 0.5~999.9转/分)  
1转/分(1000转/分以上)

测量精度:±(0.05%n+1d)

采样时间:1.0 秒( 60转/分以下)

量程选择:自动切换

记忆功能: 自动记忆测量期间的最大值、最小值和

### 最后一个测量值

时 基: 石英晶体  
有效距离: 50~150mm (典型值) 最大为 300 mm 取决于发光管亮度

电 源: 4X1.5V AAA SIZE 7号电池。

电源消耗: 约90 mA (测量期间)

操作温度: 0~50°C

尺 寸: 215X74X32mm

重 量: 200g (包括电池)

附 件:

便携盒 ..... 1只  
反射带 350mm ..... 2条  
说明书 ..... 1份  
锥形适配器 ..... 1只

### 6. 记忆功能说明

当释放测量按钮时,显示器无任何显示,但测量期间的最大、最小值及最后一个测量值(如图 2 所示)都自动存储在仪表中,只要按下记忆按钮,测量值就显示出来先显示数字后显示出英文符号交替显示。其中“ UP”代表最大值,“ d n ”代表最小值,“ LA ”代表最后一个值,每按一次记忆按钮则显示另一个记忆值。(见图二)。

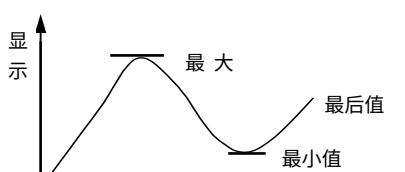


图2

### 7. 更换电池

7.1 当电池电压约 5V 时,显示器右边将出现电池符号,需要更换电池。

7.2 打开电池盖,取出电池。

7.3 依照电池盒上标签所示,正确地装上电池。

7.4 如果在很长一段时间内不使用该仪表,请将电池取出,以防电池腐烂而损坏仪表。