

邵氏硬度计

- HT-6510 A HT-6510 E
- HT-6510 B HT-6510 DO
- HT-6510 C HT-6510 O
- HT-6510 D HT-6510 OO
- HT-6510 OOO


1. 选型指南



2. 特性

- * 邵氏硬度计材料的压痕硬度，它有多种不同的标尺来表示被测材料的硬度。其中邵氏 A 型硬度计用来测量软塑料、橡胶、合成橡胶、毡、皮革、打印胶辊的硬度。每种类型硬度计有特定尺度（即A, B, C, D, DO, E, 0, 00, 000）测出0到100之间的值。选择邵氏硬度表指南，请参阅1部分。
- * 本硬度计符合以下标准：
《橡胶袖珍硬度计压入硬度试验方法》
GB/T 531-1999
《塑料邵氏硬度试验方法》
GB/T 2411-80
其他标准：DIN 53505, ISO 868, ISO 7619, ASTM D 2240, JIS K7215。
- * 采用计算机技术，数字滤波技术等多项先进技术，能准确地测量出材料厚度。
- * 当电池电压低于规定值时，自动指示。
- * 数字显示，无视差。
- * 利用可选的 RS232C 软件和电缆，可与PC计算机通信，实现数据的采集，处理，分析和打印等功能。
- * 带有自动关机功能，省电。

4. 面板说明

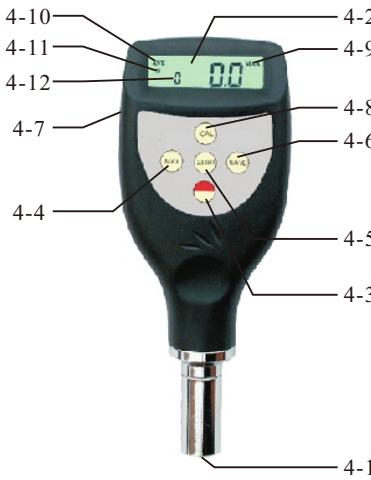

5. 测量程序

5.1 试样

对于试样的最小厚度，有不同标准，见1部分。若试样较薄，允许用两层，最多不超过三层叠合所需要的厚度，并应保证各层之间接触良好。测试点离开边缘的距离至少应为12mm，各测量点之间的距离不小于6mm。而且试样表面光滑、厚度应均匀、平整、无气泡、无机械损伤及杂质等。

5.2 轻按多功能键 (MAX)

5.3 最大值功能

轻按最大值保持键 ‘MAX’，显示器上就出现 ‘MAX’，此时测量结果显示为本次测量过程中的最大值，若要取消此功能，只要再按一次 ‘MAX’ 键，此时 ‘MAX’ 消失。

5.3.1 手握，让压针与被测试样垂直，然后尽可能快地把压针压向试样，并用充分的力度让压针的端面与试样紧紧地接触1到2秒，这样最大值自动会显示在上。

5.3.2 要进行下次测量，只要轻按一下 ‘ZERO’ 键，然后再重复5.4。另一方面，也可以每次进行下一次测量前，均需要按 ‘MAX’ 键清零（‘MAX’ 符号也随着消失），然后再次按动 ‘MAX’ 键进行测量

邵氏 E	软橡胶，高弹性材料，塑性变形的材料	高于 90 00 低于 20 A	6 mm, ASTM D 2240
邵氏 OO	海绵，海棉橡胶，泡沫橡胶，硅树脂，凝胶状材料	低于 20 0	6 mm, ASTM D 2240
邵氏 OOO	海绵，海棉橡胶，泡沫橡胶，硅树脂，凝胶状材料	低于 20 00	12mm, ASTM D 2240

3. 规格

- 显示器：4位10 mm液晶
- 显示范围：0~100 H
- 测试范围：10~90 H
- 分辨率：0.1 H
- 测量精度：≤ ±1H
- 具有峰值锁存、平均值计算及欠压报警功能。
- 带有标准的RS232C接口。
- 电源：4节7号电池。
- 关机：本仪器设有两种关机方式，即手动关机和自动关机。在任何时候，只要轻按下方多功能键，待显示器上出现OFF，松开手即可手动关断整机电源；另一方面，若在1分钟的时间内，未按动任何按键，或者未进行任何测量，则会自动关机，以实现省电功能。
- 操作条件：温度0~50°C，湿度<80%
- 尺寸：162x65x27 mm
- 重量：170 g (不包括池)
- 标准附件：

 - 便携盒.....1只
 - 说明书.....1份
 - 校准块.....1块

- 可选附件：

 - RS232C 通讯电缆和软件

校零。即轻按 ‘ZERO’ 键，使得显示器上的读数为0。

6.2 满度校准

让硬度计的压足与玻璃平板完全接触，此时，压针伸出长度为零，显示器上的硬度过值应位于99.7~101之间，说明满度值正确，否则，应按一下 ‘CAL’ 键即可。

7. 更换电池

7.1 当显示器上将出现电池符号时，需要更换电池。打开电池盖，取出电池。

7.2 依照电池盒上标签所示，正确地装上电池。

7.3 如果在很长一段时间内不使用该仪表，请将电池取出，以防电池腐烂而损坏仪表。

5.4 如果不是为了测量最大值，就没有必要按动 ‘MAX’ 键而使得显示器上出现最大值指示符 ‘MAX’，在这种情况下，显示器上的数字就为瞬时值。测量时，保持硬度计不动，在需要的时间间隔读数，就可以获得所需的数值。通常情况下，读数间隔应小于1秒。

5.5 平均值功能及测量次数设置

按下 ‘N/AVE’ 键，屏幕显示设定次数指示符及测量次数 ‘N’。继续按N/AVE键，可设置测量次数，测量次数最大值为9，当次设置后，可按 ‘ZERO’ 键或 ‘MAX’ 键返回到测量状态。硬度计每次测试后，同时显示本次测试的硬度值和测试次数，当到达设定的测试次数时，先显示本次硬度值，随后显示平均值，同时显示平均值符号 ‘AVE’，并有两声蜂鸣器响声。用户也可根据需要记录若干次测量的数据，而后手工计算出算术平均值。测量次数设置完，可按 ‘MAX’ 键和 ‘ZERO’ 键返回测量状态，或者数秒后机器自动进入测试状态。平均值计算分最大值和随机值两种，做最大值平均值计算时，应使屏幕同时显示 ‘MAX’ 和 ‘N’。要进行下次测量，只要轻按一下 ‘ZERO’ 键，然后再重复5.3.1~5.3.2。

6. 仪器的校准

6.1 校零

垂直手握硬度计，让压针悬在空中，此时，显示器上的读数应为零，否则，应进行